


SV

JZ

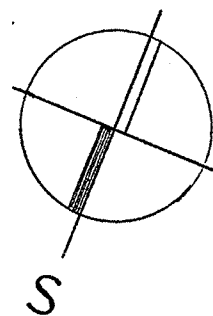

(v1)

- V1 STŘEDNÍ PODPŮRNÝ TRAM VYRAŽNÉ KLEŠEJ K POKLESLÉMU STŘEDNÍMU SLOUPKU VŠAKOVÉ VAZBY. SILNÉ POKLESY VISUTÝ STŘEDNÍ SLOUPEK VŠAKOVÉ VAZBY, TĚŽCE POKŠOZENÝ SPOJ SE STŘEDOVÝM PODPŮRNÝM TRÁMEM, VISUTÝ STŘEDNÍ SLOUPEK V SPODNÍ KĚSTI ROZŠTÍPLÝ
- ZAJIŠTĚNÍ POKLESLOHO VISUTÉHO SLOUPKU ŠIKMÝM OCELOVÝM TÁHLEM UCHYCENÝM K HORNÍ KĚSTI SLOUPKU PLNÉ VAZBY. SPODNÍ ROZŠTÍPLÁ PARTIE VISUTÉHO SLOUPKU ZAJIŠTĚNÁ SVORNÍKEM. PODÉLNÝ PODPŮRNÝ TRÁM VRÁTÍ DO SPOJE SE SLOUPEM.

- S 1**
- STŘEDNÍ PODPŮRNÝ TRÁM VYSUNUTÝ ZE SPOJE SE STŘEDNÍM  
SLOUPKEM PLNĚ VAZBY, PODPŮRNÝ TRÁM VÝRAZNÉ SKLONĚN K POKLESLEMU  
STŘEDNÍMU SLOUPKU VŠAKOVÉ VAZBY, SILNĚ POKESLÝ VISUTÝ STŘEDNÍ  
SLOUPEK VŠAKOVÉ VAZBY, POŠKOZENÝ SPOJ SE STŘEDOVÝM PODPŮRNÝM  
TRÁMEM, VISUTÝ STŘEDNÍ SLOUPEK ROZSTÍPLÝ**
- ZAJIŠTĚNÍ POKLESLEHÉHO VISUTÉHO SLOUPKU ŠIKMÝM OCELOVÝM TÁHEM  
UVEDENÝM NA ÚROVNI ČAROVÁNÍ SLOUPKU PLNĚ VAZBY, SPODNÍ ROZSTÍPLÁ PARTIE  
VISUTÉHO SLOUPKU ZAJIŠTĚNA SVORNÍKEM, PODEPNÝ PODPŮRNÝ TRÁM  
VRÁTÍ DO SPOJE SE SLOUPEM.**

- SZ-JV** **UVOLNĚNÉ TÁHLO**  
**PŘED PŘÍPRAVOU MÍST K OSAZENÍ A MONTÁŽI ZAJIŠŤOVACÍCH**  
**KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ PROVEDENÍ LEHKÉ AKTIVACE,**  
**DOTAŽENÍM NAPÍNAČŮ**

- SV-JZ** UVOLNĚNÉ TÁHLO  
PŘED PŘÍPRAVOU MÍST K OSAZENÍ A MONTÁŽI ZAJIŠŤOVACÍCH  
KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ PROVEDENÍ LEHKÉ AKTIVACE,  
DOTAŽENÍM NAPÍNAČŮ

- STŘ** STŘEDNÍ VISUTÝ SLOUPEK NAD KŘÍŽENÍM.  
MAXIMÁLNĚ ODLEHČIT, ZBAVIT ZAVĚŠENÝCH KONSTRUKCÍ A DEKORACÍ

- JZ II. OCELOVÁ ZAJIŠŤOVACÍ KONSTRUKCE POŠKOZENÉ PATY

- PLNĚ DIAGONÁLNÍ VAZBY  
"TYP II" SMONTOVÁNO Z DÍLŮ NA MÍSTĚ

- IV.1 VAZNÝ TRÁM ZESÍLENÝ OCELOVÝMI PŘÍLOŽKAMI 80 LÉTA 20 STOL

- WENTWORTH INSTITUTE, COLLEGE HILL, FRODOBATH, CO. 12/12/07, 07:02

- (JV 2) VAZNÝ TRÁM ZESÍLENÝ OCELOVÝMI PŘÍLOŽKAMI, 80. LÉTA 20. STOL.

- JV 3** SPODNÍ ČÁST ŠIKMÉHO SLOUPKU DIAGONÁLNÍ PLNÉ  
VAZBY VYMĚNĚNA, SLOUPEK ZESÍLEN OCELOVÝMI  
PŘÍLOŽKAMI 2 + 2 "U" PROFILY, 80. LÉTA 20. STOL.

- \_\_\_\_\_

- SVT. OCELOVÁ ZAJISTOVACÍ KONSTRUKCE POSKOZENÉ PÁTY  
PLNÉ DIAGONÁLNÍ VAZBY

- \_\_\_\_\_

- SVT VÁŽNÝ TRAM ZESÍLENÝ OCELOVÝMI PŘÍLOŽKAMI, 80. LÉTA 20. STOL.

- SV 2 VÝMĚNĚNÁ ČÁST VAZNÉHO TRÁMU. OPRAVENO V 80. LETECH 20. STOL.,  
VLOŽEN NOVÝ DÍL A SPOJEN SE ZACHOVANOU ČÁSTÍ PŘEPLÁTOVÁNÍM.

- SV 3 ČÁST VÝMĚNY MEZI VAZNÝMI TRÁMY.  
OPRAVENA V 80. LETECH 20. STOL., VLOŽEN NOVÝ DÍL A SPOJEN SE  
ZACHOVANOU ČÁSTÍ PŘEPLÁTOVÁNÍM.

- SV 4 VÝMĚNĚNÁ ČÁST VAZNÉHO TRÁMU. OPRAVENO V 80. LETECH 20. STOL., VLOŽEN NOVÝ DÍLA SPOJEN SE ZACHOVANOU ČÁSTÍ PŘEPLÁTOVÁNÍM.

- SV 5 VAŽNÝ TRÁM ZESÍLENÝ OCELOVÝMI PŘÍLOŽKAMI 80. LÉTA 20. STOL.

- \_\_\_\_\_

- SV 6** SPODNÍ ČÁST ŠIKMÉHO SLOUPKU DIAGONÁLNÍ PLNÉ VAZBY VYMĚNĚNA, SLOUPEK ZESÍLEN OCELOVÝMI PŘÍLOŽKAMI 2 + 2 "U" PROFILY, 80. LÉTA 20. STOL.

- SV I. OCELOVÁ ZAJIŠŤOVACÍ KONSTRUKCE POŠKOZENÉ PATY  
PLNĚ DIAGONÁLNÍ VAZBY  
"TYP I", SMONTOVÁNO Z DÍLŮ NA MÍSTĚ**

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: SPOLUPRÁCE:		ING. ARCH. JAN ČIHÁČEK ING. ZDENKA ČIHÁČKOVÁ		ING. ARCH. JAN ČIHÁČEK ZELENOBRANSKÁ 75 530 02 PARDUBICE IČ 115 85 005	
KRAJ: PARDUBICKÝ		OBEC: LITOMÝŠL			
OBJEDNATEL: MĚSTO LITOMÝŠL					
STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ A OPRAVA POŠKOZENÉ ČÁSTI KROVU NAD KRÍŽENÍM LODÍ V PIARISTICKÉM CHRÁMU V LITOMÝŠLI KOSTEL NALEZENÍ SV. KŘÍŽE				ZAK.Č.	1/12/2019
				ARCHIV.Č.	
				FORMÁT	8 A4
				DATUM	BŘEZEN 2020
PŮDORYS KROVU NAD KRÍŽENÍM LODÍ SITUACE PORUCH A OPRAV				STUPĚŇ DSP DPS	MĚRÍTKO 1 : 50
				Č.VÝKR. D.1.1.2.	